

PLAYSAFE

PLAYSAFE OÜ, reg. kood 12605286

www.playsafe.ee

+372 52 987 06

Madalseiklusraja kasutuseelne ohutuse audit

Kõrveküla madalseiklusrada Sookase, Kõrveküla alevik			
Aruande number	Inspekteerimise kuupäev	Inspekteerimise aeg	
PLAY040001-519/1	27.08.2026	õhtu, selge	
Aruande väljastamise kuupäev ja allkiri	16.09.2026 <i>Digitaalselt allkirjastatud</i>	Inspektor	Paavo Ruzitsh - Tase 3 (INS 04 0001)

Märkus: Käesolev aruanne asendab 30.08.2026 välja antud aruande PLAY040001-519, seoses eksliku kuupäevaga aruande valmimise osas.

Inspekteerimistulemus

V	HEAKSKIIDETUD	Madal seiklusrada ja sellel paiknevad elemendid on ohutud ja kasutamiseks valmis.
	HEAKSKIIDETUD TINGIMUSTEGA	Väljaku omanik/haldur otsustab, kas <ul style="list-style-type: none">nõustub toodud tingimustega ja avab väljaku avalikkuseleteeb parandusmeetmed ja avab väljaku avalikkuseleteeb muudatused hiljem aga avab väljaku avalikkusele kohe Tingimused on toodud järgmistele seadmetele:
	HEAKSKIIDETUD MUUDATUSTEGA	Pärast järgmiste seadmete vähem tähtsaid muudatusi, saab väljaku avalikkusele avada ilma uuesti inspekteerimata
	TAGASI LÜKATUD	Järgmistes seadmetes ja lisaseadmetes tuvastati tõsised puudused: Pärast nõutavaid parandusmeetmeid viiakse läbi uus inspekteerimine ning käesolev aruanne uuendatakse

Aruande valmimise kuupäev: 30.08.2026

Inspektori nimi: Paavo Ruzitš / Inspektor tase 3 (INS 04 0001)

Inspektori telefoni number: +372 52 98706

Inspektori e-mail: info@playsafe.ee

Sisukord

Inspekterimistulemus	2
Sisukord	3
Aruande sisu	4
Litsents.....	4
Riskihindamise meetod	5
Väljakute ülevaade	6
Inspekterimise märkused	6

Aruande sisu

Madalseiklusraja inspekteerimisel võeti aluseks järgmistest ohutusalastest standarditest tulenevad nõuded:

- EVS-EN 15567-1:2015+A1:2020 "Rajatised sportimiseks ja vaba aja veetmiseks. Köisrajad. Osa 1: Konstruktsioon ja ohutusnõuded"
- EVS-EN 15567-2:2015 "Rajatised sportimiseks ja vaba aja veetmiseks. Köisrajad. Osa 2: Nõuded käitamisele"
- EVS-EN 1176-1:2017+A1:2023 "Mänguväljaku seadmed ja aluspinnakate. Osa 1: Üldised ohutusnõuded ja katsemeetodid
- EVS-EN 1176-4:2017 Mänguväljaku seadmed ja aluspinnakate. Osa 2: Täiendavad spetsiaalsed ohutusnõuded ja katsemeetodid trossradadele"
- EVS-EN 1177:2018+A1:2024 " Lööki nõrgendav mänguväljaku aluspinnakate. Katsemeetodid löögi nõrgendamise kindlaksmääramiseks"

Teised juriidilised dokumendid:

- Ehitusseadustik¹ (RT I, 05.03.2015, 1)
- Riski hindamine: Safety Gate regulation (2024/3173 Annex II)
- Inspektori kompetentsi raamistik: TR 17207

Vahendid ja seadmed

- Mõõdulint, nihik
- Kaamera Iphone 14 Pro
- Standardi EVS-EN 1176 kohane katsekehade komplekt

Täiendav fotomaterjal asub aadressil:

https://drive.google.com/drive/folders/1T9sY_wVGrP3ruUXRCv7mZe3YgfTHcRak?usp=sharing

Lahtiütlus soovitatud parandusmeetmete kohta

Peatükis "Inspekteerimise märkused" toodud võimalikud ettepanekud parandusteks on üheks võimaluseks ohjata kindlakstehtud riske. Kuna inspektor ei saa teha üksikasjalikku ettepanekut parandusteks ja palju jääb paranduste kavandaja otsustada, peab kavandaja kindlustama, et parendustegevused ei tekitaks uusi riske ning vajadusel konsulteerima seadmete tootjaga.

Litsents

Playsafe OÜ poolt väljastatud inspekteerimisaruannet ei tohi reprodutseerida, välja arvatud ühtse tervikuna.

Riskihindamise meetod

Käesolevas aruandes kasutatud riskihindamine põhineb Safety Gate regulation (2024/3173 Annex II) ja on kavandatud Safe to Play koolitatud ja sertifitseeritud „Inspektori“ tasandi inspektoritele. Ainult pädeva isiku poolt kohapeal läbiviidud riskihindamist saab pidada usaldusväärseks.

Risk tuleneb õnnetusjuhtumi tõsiduse astmest ja selle toimumise tõenäosusest. Safety Gate regulation (2024/3173 Annex II) esitatud riskiastmed on (mida suurem number, seda tõsisem risk):

- 0 Ei ole ette näha riski.
- 1 Pärast esialgset ravi (nt. esmaabi, mida ei pea ilmtingimata osutama arst), vigastus ei piira suuresti kasutaja teovõimet ega põhjusta liigset valu; järelmõju on tavaliselt täielikult pöörduv.
- 2 Vajalikuks võib osutada külastada haiglas EMO (Erakorralise meditsiini osakonda), siiski üldjuhul ei ole haiglaravi vajalik. Teovõime võib olla lühiajaliselt piiratud, kuid mitte üle 6 kuu ning paranetakse peaaegu täielikult.
- 3 Tavaliselt vajab haiglaravi ja mõjutab teovõimet üle 6 kuu või põhjustab püsiva teovõime kaotuse.
- 4 Võib lõppeda surmaga (sealhulgas ajusurmaga), on järelmõju, mis mõjutab paljunemisvõimet või avaldab mõju järglastele; jäsene tõsine/raske kaotus ja/või selle funktsioneerimise häire, mis põhjustab ligikaudu üle 10% puude.

Õnnetuse tõenäosus seadme järelejäänud kasutusea jooksul:

- 1 Õnnetuse toimumine on peaaegu võimatu.
- 2 Õnnetuse toimumine on ebatõenäoline: see nõuaks mitme õnnetu sündmuse aset leidmist või kasutaja tahtlikku riski.
- 3 Õnnetuse toimumine ei näi olevat tõenäoline või selle toimumine on ebatõenäoline: tõenäosuse on võrdne või väiksem kui 1 %.
- 4 Õnnetus on tõenäoline, sest kasutajad puutuvad seadme tavakasutuse ajal korduvalt ohtudega kokku: tõenäosus ületab 1 %.
- 5 Õnnetuse toimumine on peaaegu kindel või selle tõenäosus suureneb aja möödumisel (nt. konstruktsiooni kahjustumise tõttu).

Eespool nimetatud kahe teguri tulemuseks on riskitase, mis on toodud skaalal X, A, B, C, D ja "–" allpool toodud maatriksis. Vajalikud riskijuhtimistegevused põhinevad riski tasemel.

Riskidega tegelemine



- X Nõuab kohest tegevust: inspektor kontakteerub kohe ja otse omanikuga.
- A Riskiga tuleks tegeleda viivituseeta.
- B Riski saab edasi jälgida või kui sellega saab sobivalt tegeleda: otsus sõltub asukoha koguriski tasemest ja operaatori valmidusest võimalikku riski maandada.
- C Risk on nii madal, et tõenäolielt ei vaja riskijuhtimise meetmeid.
- D Risk on väga madal ja tegelemist ei vaja.
- Mingisugust riski ei ole.

Tõenäosus	5	-	B	A	X	X
	4	-	C	A	A	A
	3	-	D	B	A	A
	2	-	D	C	B	A
	1	-	-	D	C	C
		0	1	2	3	4
		Tõsidus				

Väljakute ülevaade

Selles peatükis on ülevaatlik informatsioon Teie seikluspargi kohta

Rajatise tüüp:	avalik madalseiklusrada
Seadmete arv:	8 rada
Juurdepääs piiratud:	Ei
Rajatise üldine seisukord:	Uus
Lööki nõrgendav aluspinnakate:	puiduhake
Ohutuslase infotahvli olemasolu:	Jah
Abiseadmed:	-
Muu info:	-

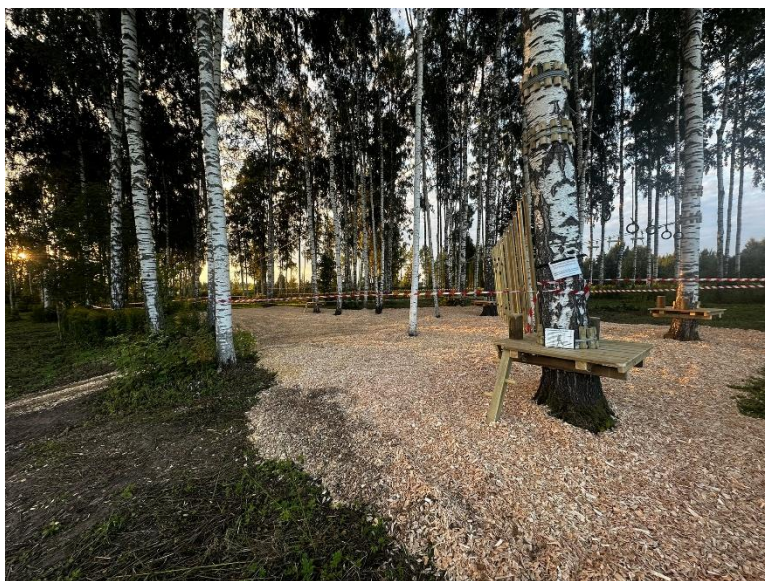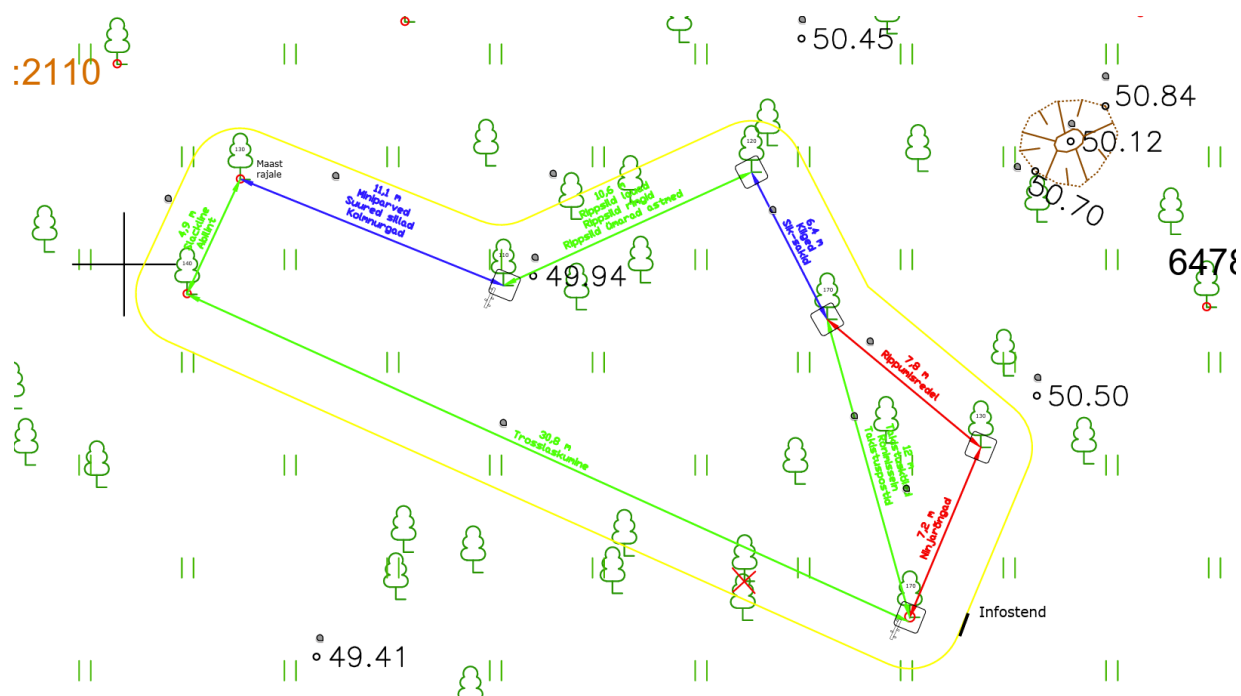

Inspekterimise märkused

Allpool on loetletud kõik inspekteritud elemendid. Kui mingit elementi ei ole oma leheküljel kirjeldatud, siis ei ole seda inspekteritud. Sellel võivad olla põhjused, näiteks inspekterimise ajal ei olnud element paigaldatud või inspekterimise tellinud isik oli selle spetsiaalselt välja jättnud.

Igal leheküljel on üks element või abiseade. Inspekterimise märkused esitatakse kolmes tabelis, lisaks pildid.

1) Element

- "Element #" on number, millele viidatakse inspekterimise tulemustes, kui tulemus on midagi muud kui "aktsepteeritud".
- Elemendi info võetakse elemendi sildilt või esitatud materjalidest.

2) Inspekterimine

- #-tulp viitab eespool nimetatud elemendile.
- tk näitab sarnaste elementide arvu selles asukohas.
- TÜÜP -tulp tähistab:
 - A = inspekteritud kui element
 - B = kontrollitud kui abiseade
- Nõuete peamiste kategooriate jaoks on oma tulbad. Märgistus tähendab::
 - "Ok" tähendab, et nõue on täidetud.
 - "n/a" (ei kohaldata) tähendab, et nõuet sellele elemendile ei kohaldata.
 - "-" tähendab, et midagi ei ole mainida (kõige sagedamini kasutatakse tulbas "Muud märkused").
 - [number] tähendab, et selle nõudega seondub risk/märkus ning see on kirjas järgmises "Riskihindamise" jaotises.

3) Riskihindamine

Viimane tulp näitab, mis on riskihindamise tegelik tagajärg. Värvikoodid osutavad, kas tagajärg nõuab praktilisi tegevusi või mitte.

- **Positiivne tulemus** tähendab, et inspektori teostatud riskihindamise alusel on selles keskkonnas risk aktsepteeritav või nõuetele mittevastavusi ei tuvastatud ja täiendav riskihindamine ei olnud vajalik.
- **Tingimus** on alati seotud madala riskiga, mida inspektor loeb aktsepteeritavaks, lõppotsuse teeb siiski asukoha omanik, kes saab kas tingimust aktsepteerida, või kui ei aktsepteerita, parandada enne või varsti pärast selle väljaku avalikkusele avamist.
- **Vaja muuta** seondub riskiga, mida inspektor hindas oluliseks. Element tuleb parandada sellisel viisil, et risk muutuks aktsepteeritavaks (sellisel juhul muutub muutmise vajadus tingimuseks või positiivseks riskihindamiseks).

Element #	#1
Seadme kirjeldus	Ninjarõngad
Tootja, identifitseerimis kood	-
Kohaldatud standard(id):	EVS-EN 15567-1:2015+A1:2020 EVS-EN 1176-1:2017+A1:2023




Tk	Tüüp	Takerdumine			Viimistlus	Struktuur	Ohu ala	Kukkumis- kaitse	Muud märkused
		pea	kael	näpp					
1	A	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	-
Riskihindamine/analüüs tulemus:									
Kohaldatud nõuetele mittevastavusi ei tuvastatud, täiendav riskihindamine ei ole vajalik.									

Element #	#2
Seadme kirjeldus	Rippumisredel
Tootja, identifitseerimis kood	-
Kohaldatud standard(id):	EVS-EN 15567-1:2015+A1:2020 EVS-EN 1176-1:2017+A1:2023



Tk	Tüüp	Takerdumine			Viimistlus	Struktuur	Ohu ala	Kukkumis- kaitse	Muud märkused
		pea	kael	näpp					
1	A	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	-
Riskihindamine/analüüs tulemus:									
Kohaldatud nõuetele mittevastavusi ei tuvastatud, täiendav riskihindamine ei ole vajalik.									

Element #	#3
Seadme kirjeldus	Takistusköied, ronimissein, takistuspostid
Tootja, identifitseerimis kood	-
Kohaldatud standard(id):	EVS-EN 15567-1:2015+A1:2020 EVS-EN 1176-1:2017+A1:2023

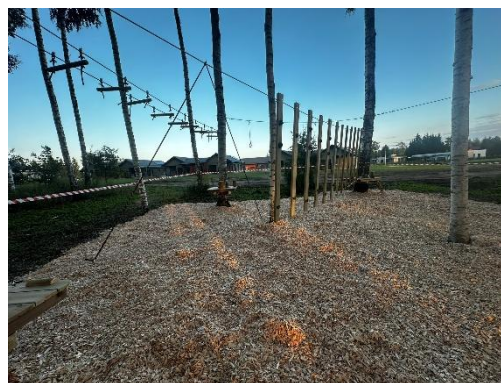

Tk	Tüüp	Takerdumine			Viimistlus	Struktuur	Ohu ala	Kukkumis- kaitse	Muud märkused
		pea	kael	näpp					
1	A	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	-
Riskihindamine/analüüs tulemus:									
Kohaldatud nõuetele mittevastavusi ei tuvastatud, täiendav riskihindamine ei ole vajalik.									

Element #	#4
Seadme kirjeldus	Kiiged, sik-sakid
Tootja, identifitseerimis kood	-
Kohaldatud standard(id):	EVS-EN 15567-1:2015+A1:2020 EVS-EN 1176-1:2017+A1:2023



Tk	Tüüp	Takerdumine			Viimistlus	Struktuur	Ohu ala	Kukkumis- kaitse	Muud märkused
		pea	kael	näpp					
1	A	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	-
Riskihindamine/analüüs tulemus:									
Kohaldatud nõuetele mittevastavusi ei tuvastatud, täiendav riskihindamine ei ole vajalik.									

Element #	#5
Seadme kirjeldus	Rippsild - lauad, ringid, ümarad astmed
Tootja, identifitseerimis kood	-
Kohaldatud standard(id):	EVS-EN 15567-1:2015+A1:2020 EVS-EN 1176-1:2017+A1:2023




Tk	Tüüp	Takerdumine			Viimistlus	Struktuur	Ohu ala	Kukkumis- kaitse	Muud märkused
		pea	kael	näpp					
1	A	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	-

Riskihindamine/analüüs tulemus:

Kohaldatud nõuetele mittevastavusi ei tuvastatud, täiendav riskihindamine ei ole vajalik.

Element #	#6
Seadme kirjeldus	Miniparved, suured sillad, kolmnurgad
Tootja, identifitseerimis kood	-
Kohaldatud standard(id):	EVS-EN 15567-1:2015+A1:2020 EVS-EN 1176-1:2017+A1:2023

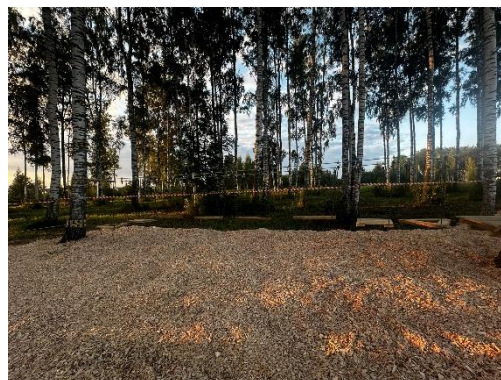

Tk	Tüüp	Takerdumine			Viimistlus	Struktuur	Ohu ala	Kukkumis- kaitse	Muud märkused
		pea	kael	näpp					
1	A	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	-

Riskihindamine/analüüs tulemus:

Kohaldatud nõuetele mittevastavusi ei tuvastatud, täiendav riskihindamine ei ole vajalik.

Element #	#7
Seadme kirjeldus	Slackline abilint
Tootja, identifitseerimis kood	-
Kohaldatud standard(id):	EVS-EN 15567-1:2015+A1:2020 EVS-EN 1176-1:2017+A1:2023



Tk	Tüüp	Takerdumine			Viimistlus	Struktuur	Ohu ala	Kukkumis- kaitse	Muud märkused
		pea	kael	näpp					
1	A	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	-
Riskihindamine/analüüs tulemus:									
Kohaldatud nõuetele mittevastavusi ei tuvastatud, täiendav riskihindamine ei ole vajalik.									

Element #	#8
Seadme kirjeldus	Trosslaskumine
Tootja, identifitseerimis kood	-
Kohaldatud standard(id):	EVS-EN 15567-1:2015+A1:2020 EVS-EN 1176-1:2017+A1:2023 EVS-EN 1176-4:2017



Tk	Tüüp	Takerdumine			Viimistlus	Struktuur	Ohu ala	Kukkumis- kaitse	Muud märkused
		pea	kael	näpp					
1	A	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	-
Riskihindamine/analüüs tulemus:									
Kohaldatud nõuetele mittevastavusi ei tuvastatud, täiendav riskihindamine ei ole vajalik.									

-Aruande lõpp-